

Утверждаю:

Директор МКОУ СОШ №5

И.А. Кочков



**ВОСТОК ПРОЕКТ СТРОЙ**  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗЫСКАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ**

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ**

по результатам обследования технического состояния кровли здания МКОУ СОШ №5 с. Шумный, расположенного по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Шумный, ул. Арсеньевская, 7.

№ п/п	Наименование конструкции	Место расположения дефекта (повреждения)	Описание дефекта / повреждения	Рекомендации по устранению дефектов.	Объём
1	2	3	4	5	6
1	Крыша	Повсеместно	Локальные участки отсутствия кровельного покрытия из гибкой черепицы	Полный демонтаж кровельного покрытия, замена фанеры, обрешетки и лобовых досок на новые. Устройство нового кровельного покрытия из гибкой черепицы.	1784 м <sup>2</sup>
			Повсеместное рассыхание фанеры ОСП		1784 м <sup>2</sup>
			Локальные участки биологического поражения обрешетки, лобовых досок		10,6 м <sup>3</sup>
			Локальные участки поверхностной коррозии фартуков примыканий вентшахт и обшивки карниза из оцинкованной стали с полимерным покрытием	Замена существующих примыканий на новые согласно проекту	60,28 м <sup>2</sup>
			Локальные участки деформации софитных планок	Замена существующих софитных планок на новые	63,84 м <sup>2</sup>
			Повсеместная деформация и разрывы верхнего слоя мин. ватного утеплителя чердака и истощение его теплоизоляционных свойств	Замена верхнего слоя минерального на новое с устройством ходовых мостиков	1297,2 м <sup>2</sup>
			Повсеместные участки поверхностной коррозии лестницы доступа на кровлю	Полная замена лестницы доступа на кровлю на новую	0,12 т
			Отсутствует организованный отвод сточных вод с кровли	Разработка проекта и устройство организованного отвода сточных вод с кровли	По проекту