

## АКТ

осмотра объекта: МКОУ СОШ №5, расположенного по адресу: 692613, Приморский край, р-н Чугуевский, с. Шумный, ул. Арсеньевская, д. 7

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Председатель комиссии: Урусова Г.А. – заместитель директора по УВР

Члены комиссии:

Никитин Н.А. – ведущий инженер компании ООО «ВостокПроектСтрой»;

Котенко Е.И. – заместитель директора по АХЧ

Маркова Д.Р. - учитель

произвели 29 сентября 2021 года визуальный осмотр объекта: МКОУ СОШ № 5, расположенного по адресу: 692613, Приморский край, р-н Чугуевский, с. Шумный, ул. Арсеньевская, д. 7.


Обнаружены следующие дефекты кровли здания:

- локальные участки отсутствия кровельного покрытия из гибкой черепицы ( $S_{\text{кровли}}=1784 \text{ м}^2$ );
- повсеместное рассыхание фанеры ОСП;
- локальные участки биологического поражения обрешетки, лобовых досок ( $S=10,6 \text{ м}^2$ );
- локальные участки поверхностной коррозии фартуков примыканий вентшахт и обшивки карниза из оцинкованной стали с полимерным покрытием ( $S=60,28 \text{ м}^2$ );
- локальные участки деформации софитных планок ( $S=63,84 \text{ м}^2$ );
- повсеместная деформация и разрывы верхнего слоя мин. ватного утеплителя чердака и исчерпание его теплоизоляционных свойств ( $S=1297,2 \text{ м}^2$ ).

**Вывод:** По результатам обследования МКОУ СОШ №5, расположенного по адресу: 692613, Приморский край, р-н Чугуевский, с. Шумный, ул. Арсеньевская, д. 7, в соответствии с нормативными требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», техническое состояние оценивается как *ограниченно-работоспособное*.

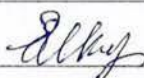
**Рекомендации:** с целью приведения кровли здания в нормативное техническое состояние необходимо выполнить капитальный ремонт.

Председатель комиссии:

 /Г.А. Урусова

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ /Н.А. Никитин

 /Е.И. Котенко

 /Д.Р. Маркова